



1 Fondazione muro di dimensione variabile realizzata con cls di bassa qualità e con fondo non orizzontale

 


2 Posa in opera dei blocchi non corretta. Sbloccato accostamento dei blocchi. Le sagomature laterali dei blocchi non si compensano. Giunti verticali non sfalsati (in alcuni tratti). Pratica attuata diffusamente sul muro come indicato su profilo dal seguente simbolo:  (indicazione di massima)



3 Presenza di uno o più riparti di livelloamento a diverse altezze della muratura.



4 Piano di posa non perfettamente livellato che ha pregiudicato l'allineamento dei corsi orizzontali del muro.  (area che presenta la maggiore criticità)



5 Fessurazione dei blocchi con presenza di lesioni su tutta l'altezza delle muratura. 



6 Mancato ammassamento di uno o più file di blocchi. 

COMUNE DI  
**TISSI**  
( PROV. DI SASSARI )

TAVOLA  
**4**

PROGETTO ESECUTIVO

AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE  
E SISTEMAZIONE AREE ACCESSORIE

CUP: C73G12000130002      smarcIG: ZD51A35A07

ELABORATO

PROFILO MURO:  
INDIVIDUAZIONE CRITICITA'

AGGIORNAMENTO      DATA      OTTOBRE 2016      SCALA      1:100

REDAZIONE  
ING. ELENA DEMARTIS

VIA TEMPIO, 12  
- 07045 OSSIS (SS) -

L' AMM/NE COMUNALE

IL PROGETTISTA

